

鵜殿ヨシ原の環境に関するモニタリング計画(案)

みち、ひと…未来へ。



鵜殿ヨシ原の環境保全に配慮した橋梁計画検討の流れ



淀川渡河部の道路計画



淀川渡河部の橋梁計画の検討(治水に関する条件)



鵜殿ヨシ原の環境保全に関する検討会

目的: 鵜殿ヨシ原の雅楽で使用される良質なヨシ生育環境の保全

【設計段階での配慮事項】

【施工段階での配慮事項】



淀川の自然環境全般に関する条件



淀川の周辺状況に関する条件



淀川渡河部における橋梁計画策定

鵜殿ヨシ原区間の橋梁計画




【第7回検討会】

- 鵜殿ヨシ原においてヨシやオギを主体とした植物群落(ヨシ・オギ群落)に配置する橋脚を1基とした、施工時のヨシ原改変範囲をより小さくする橋梁計画案で理解が得られた。
 - 堤防内への橋脚配置を避けることから、より堤防の近くに橋脚を配置する。
 - 導水路の改変回避、ヨシ原の改変域の低減と下流側に分布する籠築用ヨシ採取エリアとの連続性の確保を考慮した位置に橋脚を配置する。

橋梁施工計画

橋梁上部架設工法	張出し架設
橋脚の設置間隔	約210m
橋脚数※	1基

※ヨシやオギを主体とする植物群落範囲に対する数値

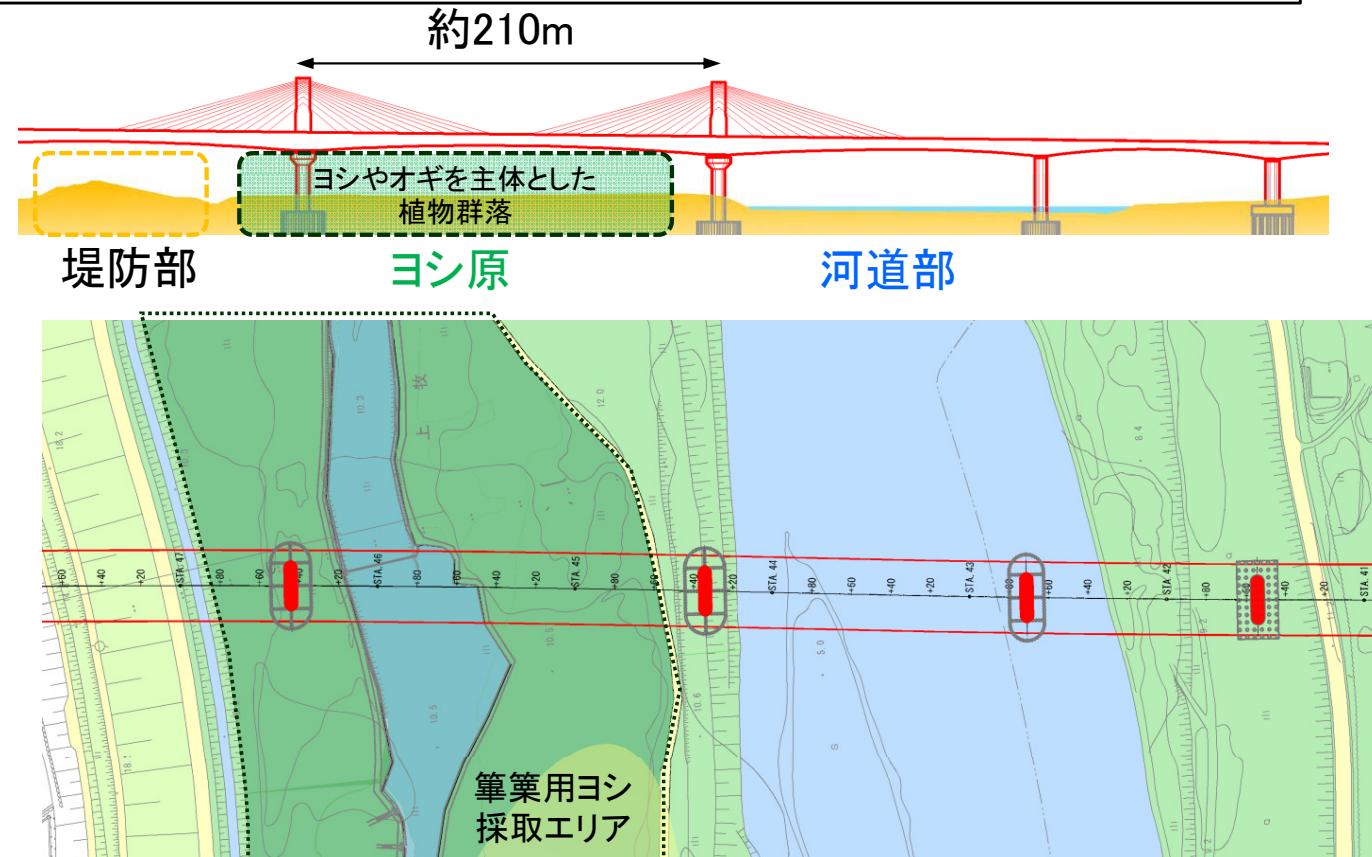


篠篥用ヨシ採取エリアに配慮した施工計画(案)



【施工段階での配慮事項】


- 篠篥用ヨシ採取エリアへの直接的な影響配慮
 - ① 篠篥用ヨシ採取エリアに施工ヤード及び資材ヤードは設けない。
- 篠篥用ヨシ採取エリアへの間接的な影響配慮
 - ② 工事関係車丗の進入等は新名神計画路線の上流側から実施する。
 - ③ 鵜殿ヨシ原のヨシ・オギ群落の改変範囲を可能な限り低減する。
 - ④ 工事期間中の導水路の通水機能は確保する。

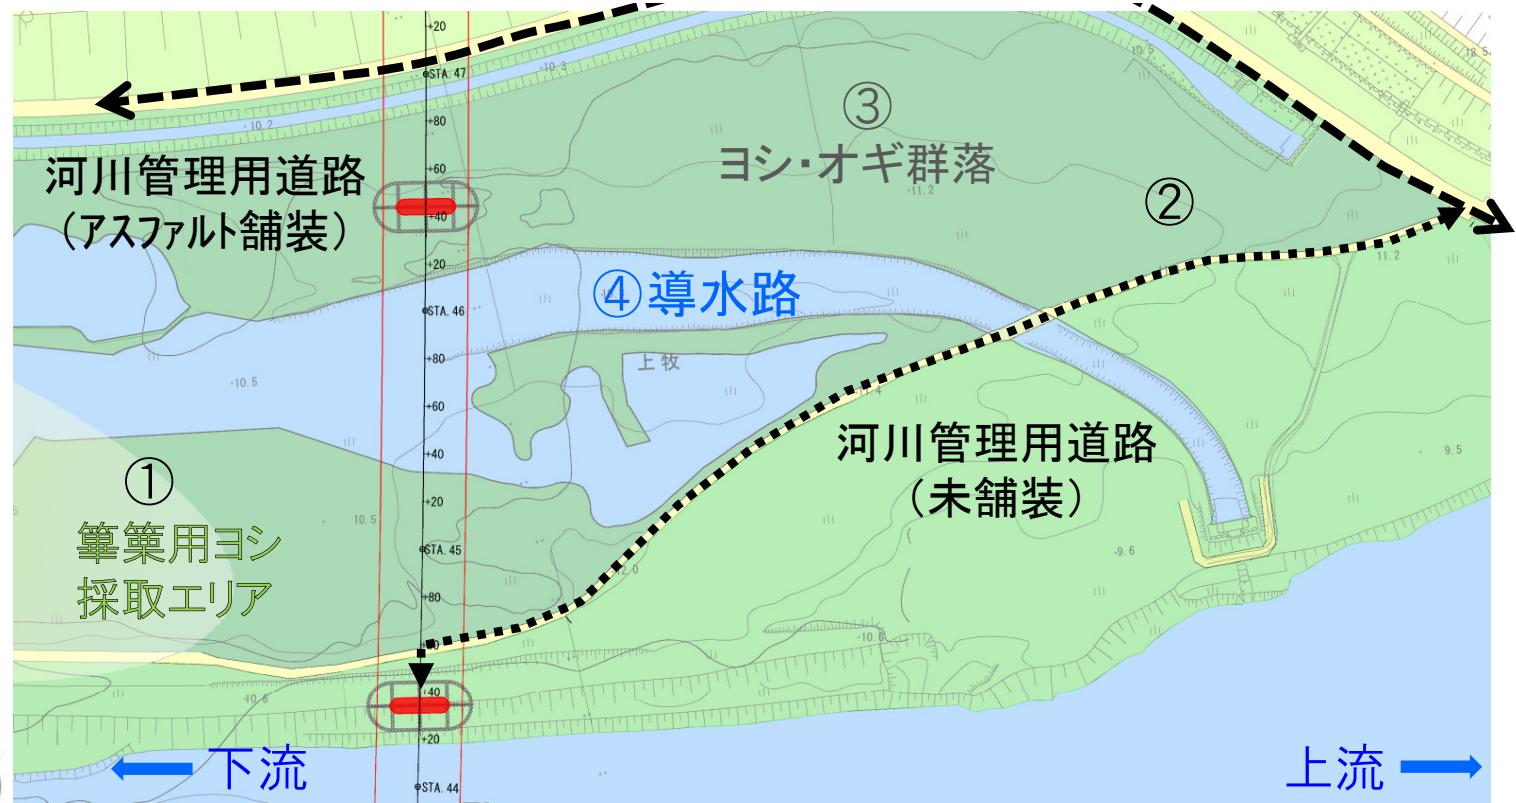

施工段階での配慮 工事関係車両の進入





- ① 工事関係車両の進入のため、工事用道路を設置する。
- ② 工事用道路は、築堤用ヨシ採取エリア付近には設けず上流側に設置する。
- ③ 工事用道路は、つる性植物群落が優占している河川側の用地に、築堤用ヨシ採取エリアと連続するヨシ・オギ群落からの離隔を確保したうえで設置する。

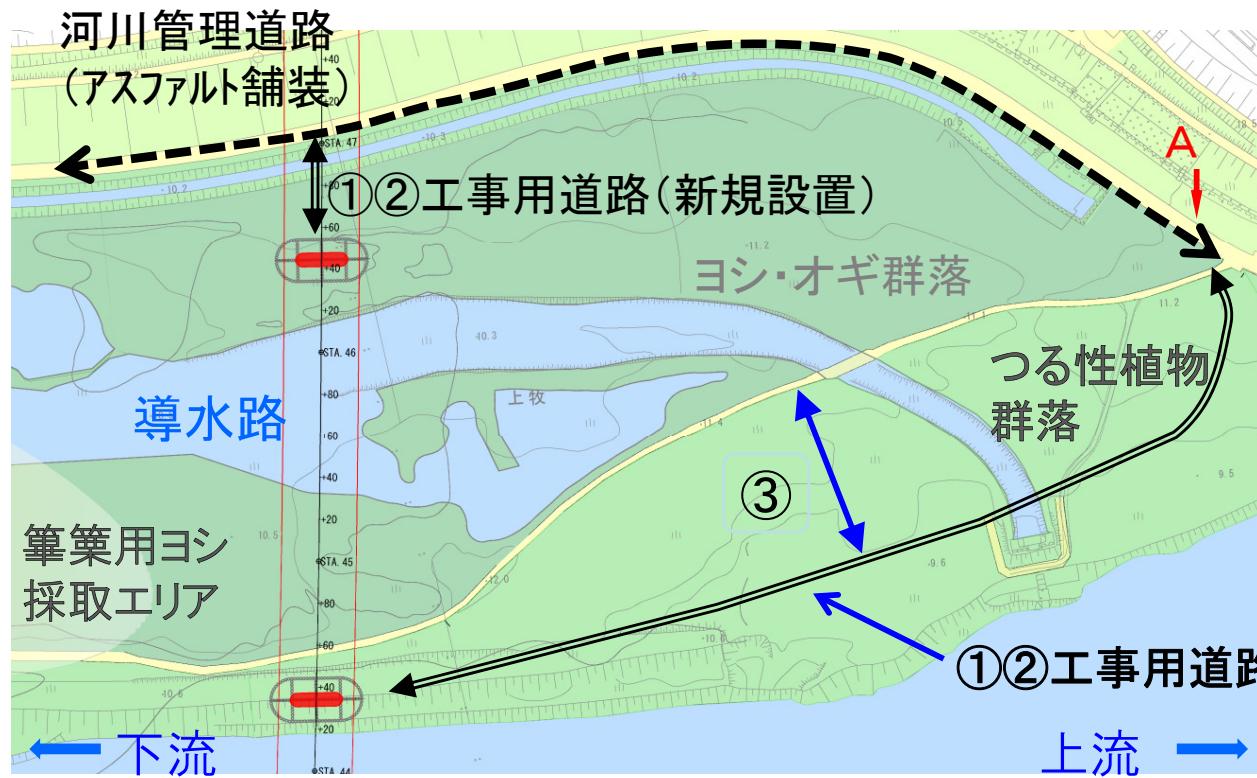

施工段階での配慮 施工ヤード及び資材ヤード(河川側)

NEXCO



- ① 施工ヤードは、篭築用ヨシ採取エリアには設けず、上流側に設置する。
- ② つる性植物(クズ、アレチウリ等)群落を掘削した土で盛土し、施工ヤードを整備する。
- ③ つる性植物群落の掘削箇所は、掘削後、整地し工事に用いる資材ヤードとして使用する。
⇒ 工事完了後の対応については河川管理者と協議し実施する。

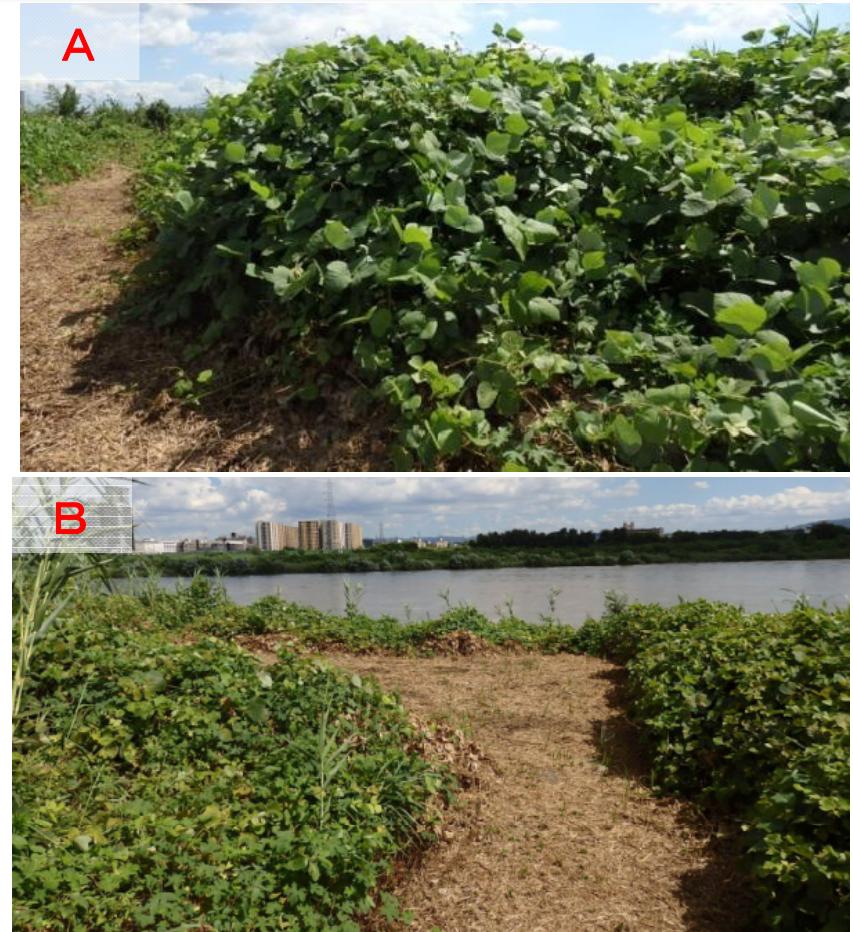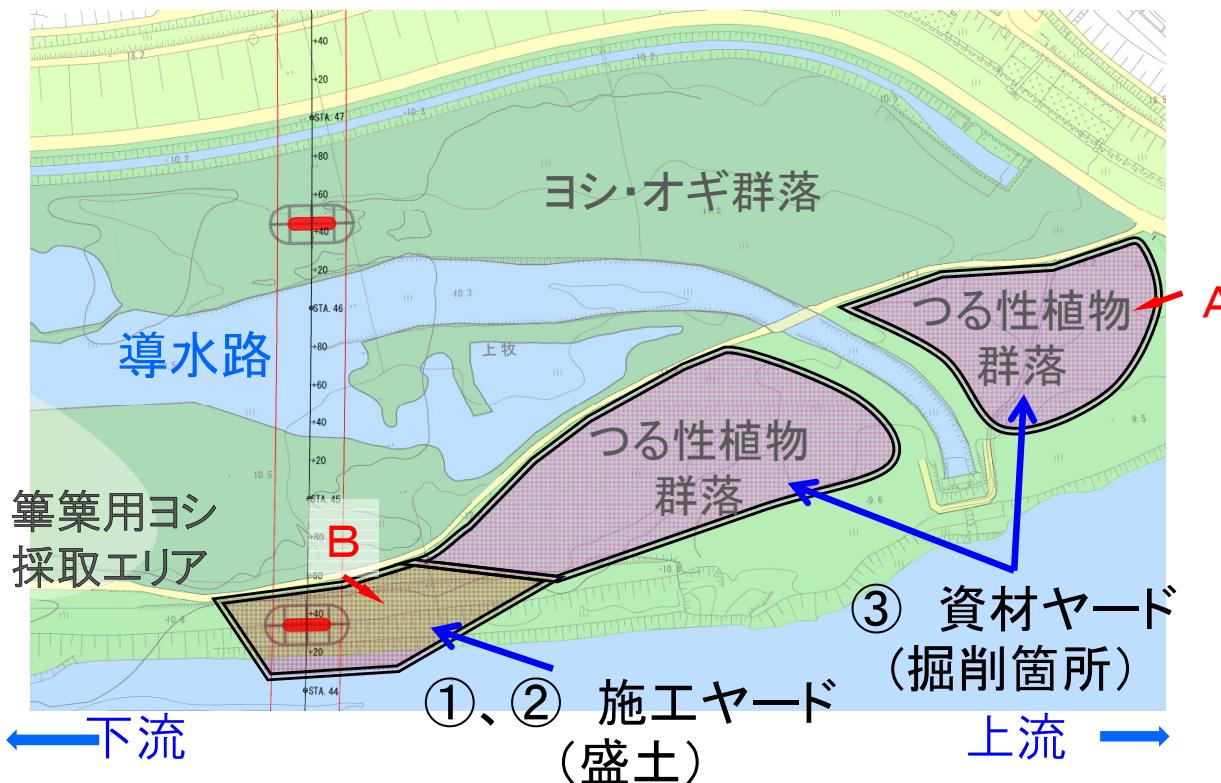

施工段階での配慮 施工ヤード及び資材(堤防側)




- ① 施工ヤードは、表土(根系を含む)を一旦他所に仮置し、土壤を置き換えて整備する。
- ② 資材ヤードは、ヨシ・オギ群落を避けた位置に整備する。
⇒ 工事完了後の対応については河川管理者と協議し実施する。

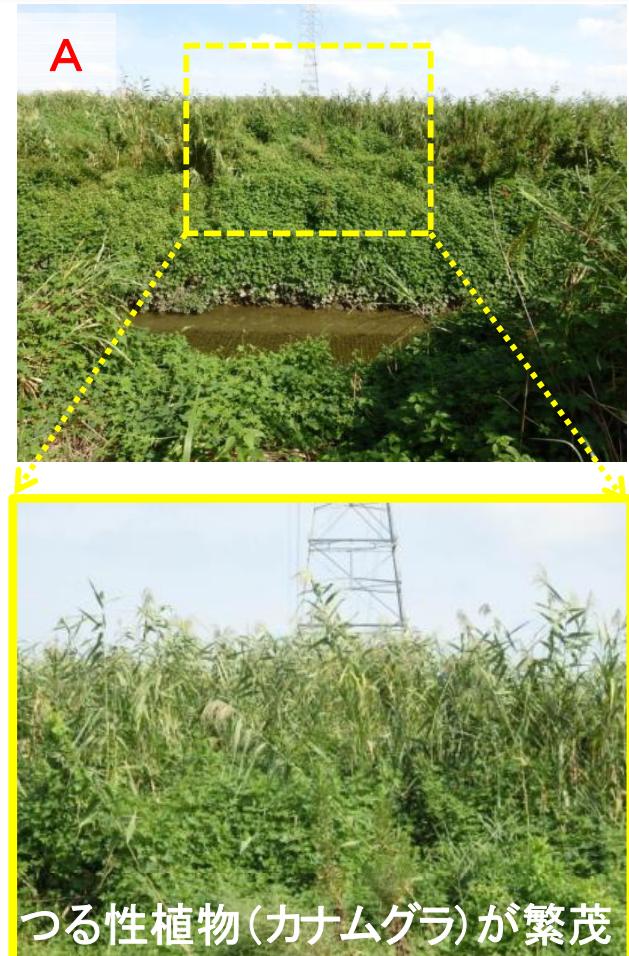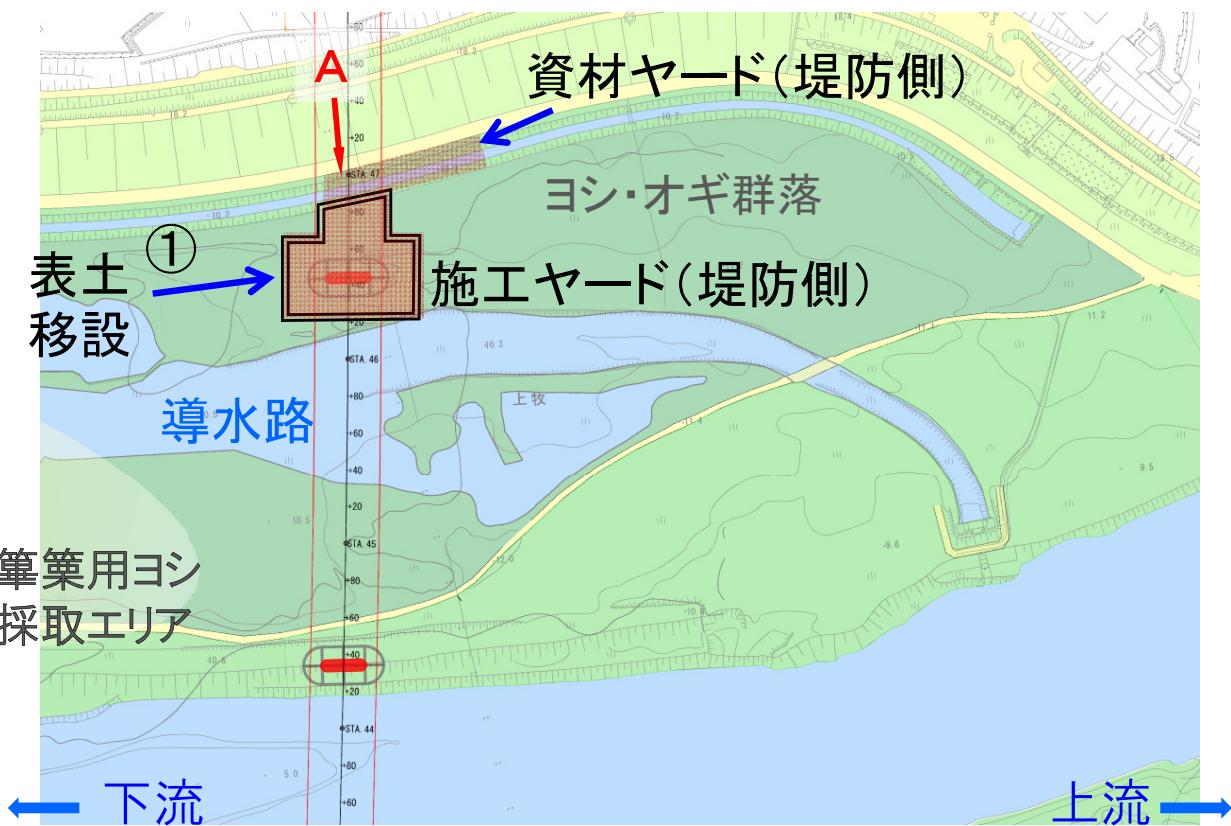


施工段階での配慮 ヨシ・オギ群落の改変範囲の最小化




- ① ヨシ・オギ群落内に設置する橋脚の施工ヤードは、掘削範囲を限定し、対象面積の最小化を図る。
- ② 施工ヤードへの進入は、河川管理用道路側(導水路の反対側)から行い、改変範囲の最小化を図る。

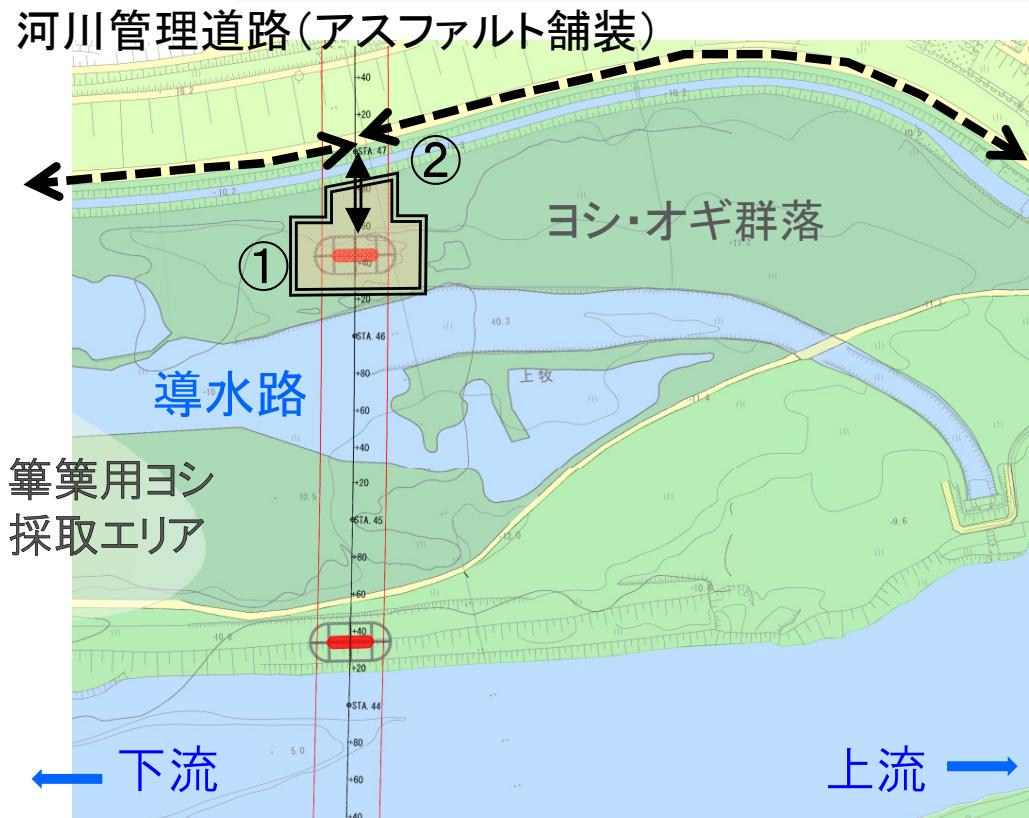

①今回採用の基礎工

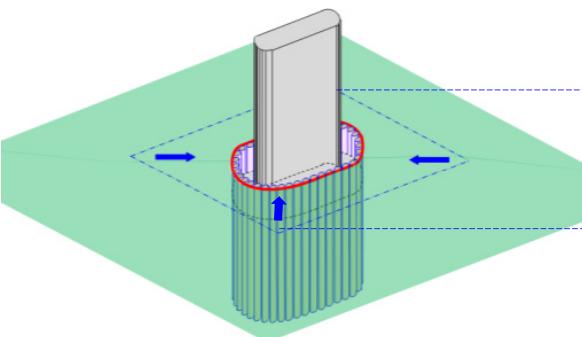

【参考】一般的な基礎工

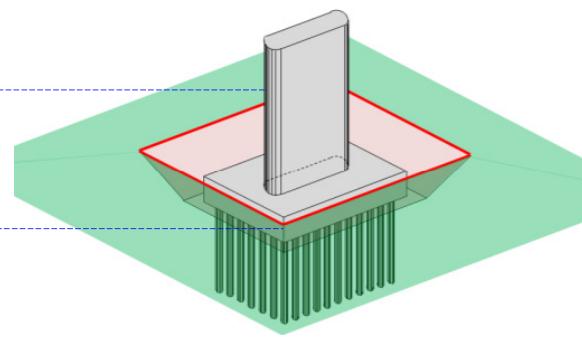


【施工例】

施工段階での配慮 導水路通水機能の確保(維持)



- ① 工事用道路と導水路の交差箇所では、既存道路に敷設してある排水構造物を参考に新たに排水構造物を設置し、通水機能を維持する。
- ② 施工ヤード及び資材ヤードは、導水路を避けた位置に設置する。

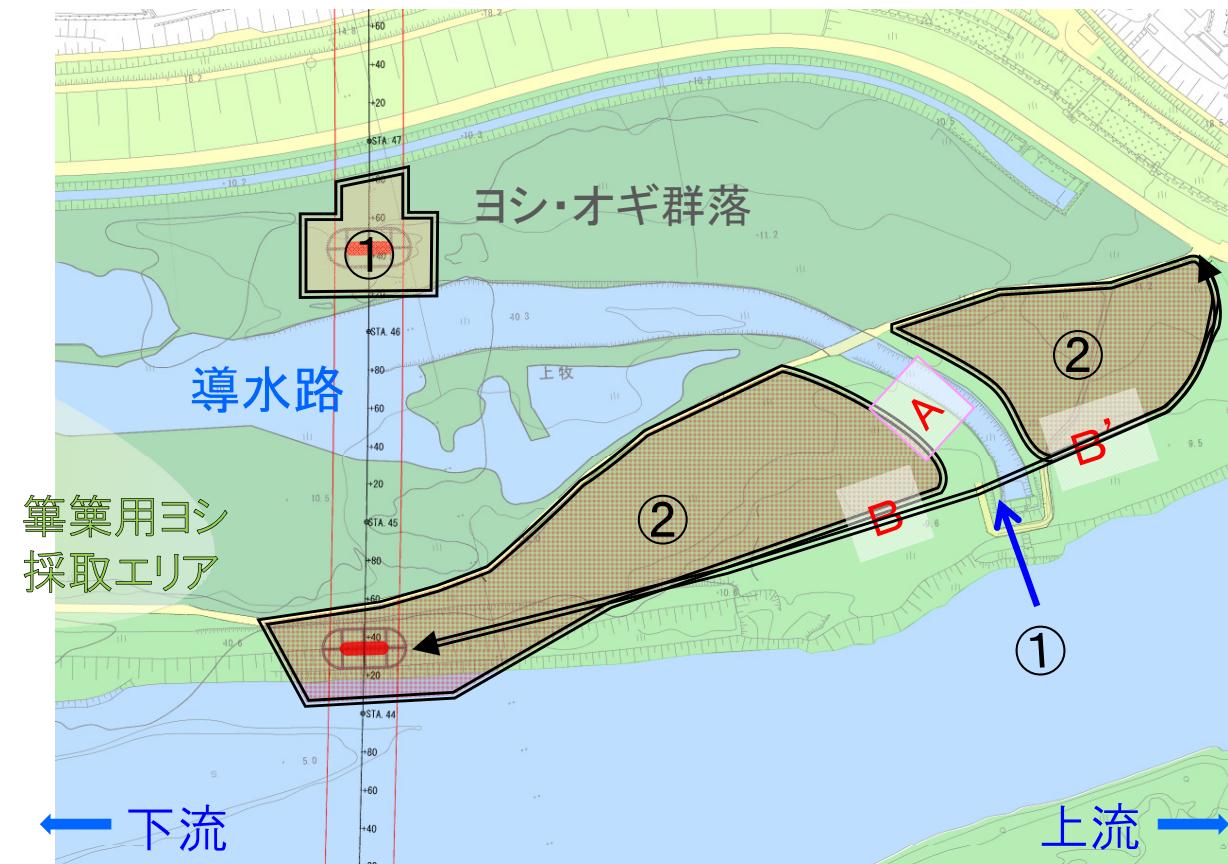

① 導水路交差箇所(非通水期)


A 既存道路



プレキャストコンクリートボックスを
敷設して横過

導水路

① 導水路横断箇所 工事用道路側面図

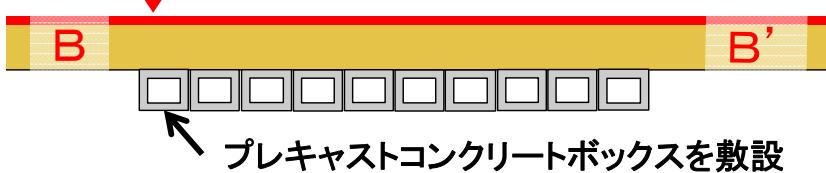


プレキャストコンクリートボックスを敷設

鵜殿ヨシ原の環境保全に配慮した施工計画(案)



- ① 工事用道路は、つる性植物群落の箇所に整備(河川管理用道路(未舗装)より河川側)
- ② つる性植物群落の表土を剥ぎ取り後、掘削・整地し資材ヤードを整備
- ③ 施工ヤード(河川側)は、②の掘削土を盛土することにより整備
- ④ 施工ヤード(堤防側)は、表土(ヨシ・オギの根系を含む)移設後に、②の掘削土を盛土し整備

④ 施工ヤード(堤防側)
表土移設

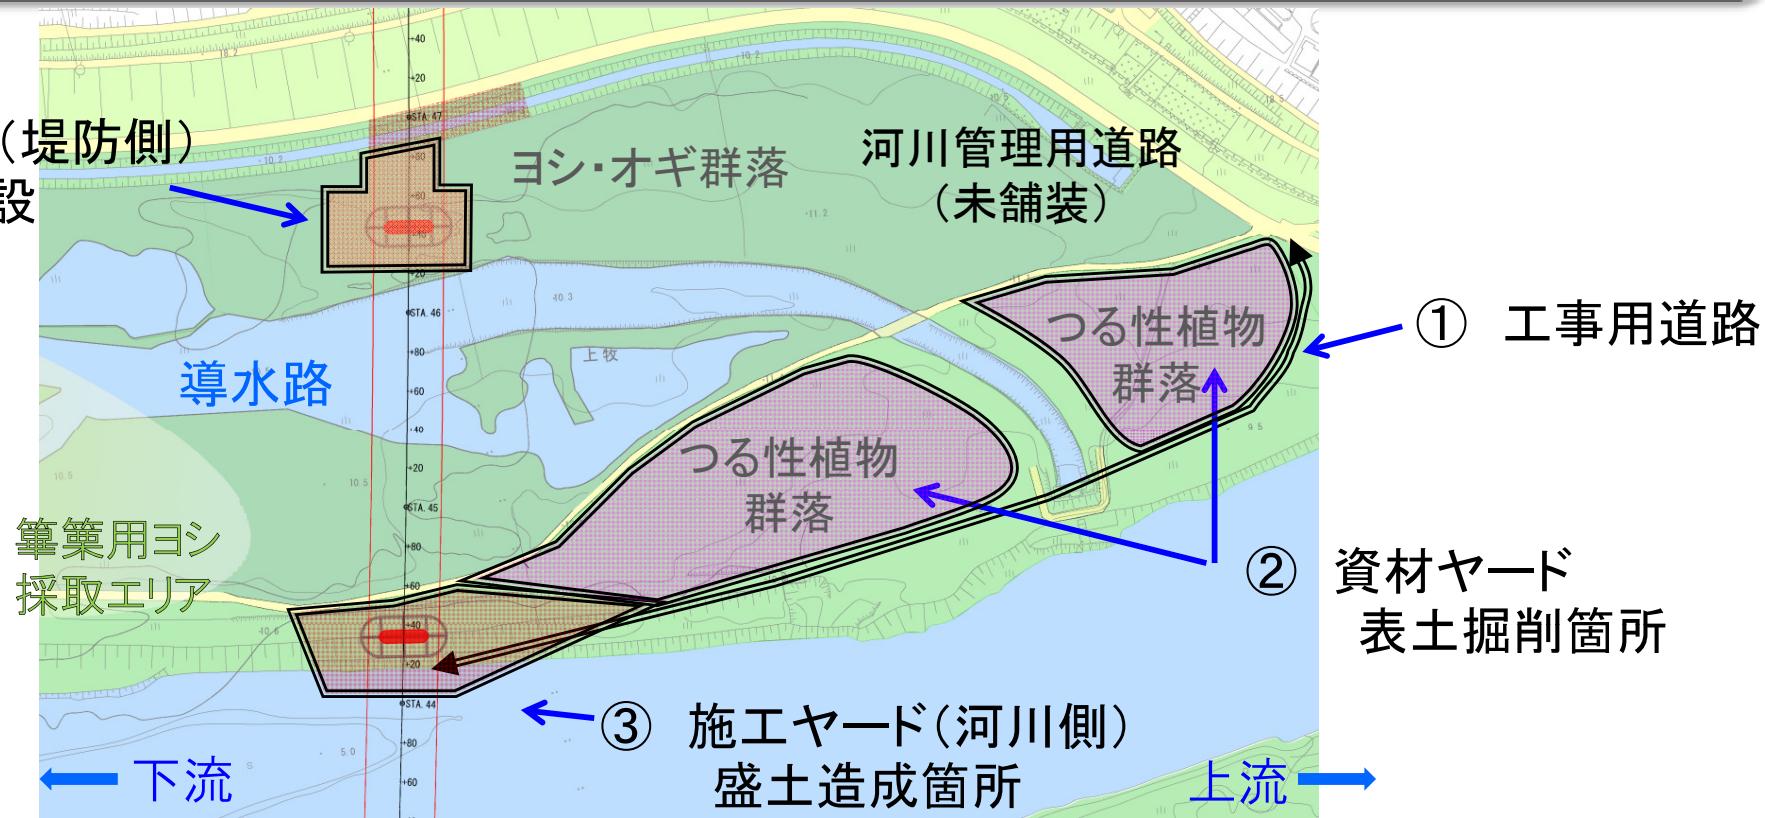

工事完了後の対応については河川管理者と協議し実施する

篠篥用ヨシ採取エリアのモニタリング方針(案)




篠篥用ヨシの採取エリア確認 (地元採取者への聞き取り・現地確認)

※陸域：導水路への通水時に冠水しない箇所
水域：導水路への通水時に冠水する箇所

事業による篠篥用ヨシへの影響の把握

篠篥用ヨシの生育に適した条件の把握

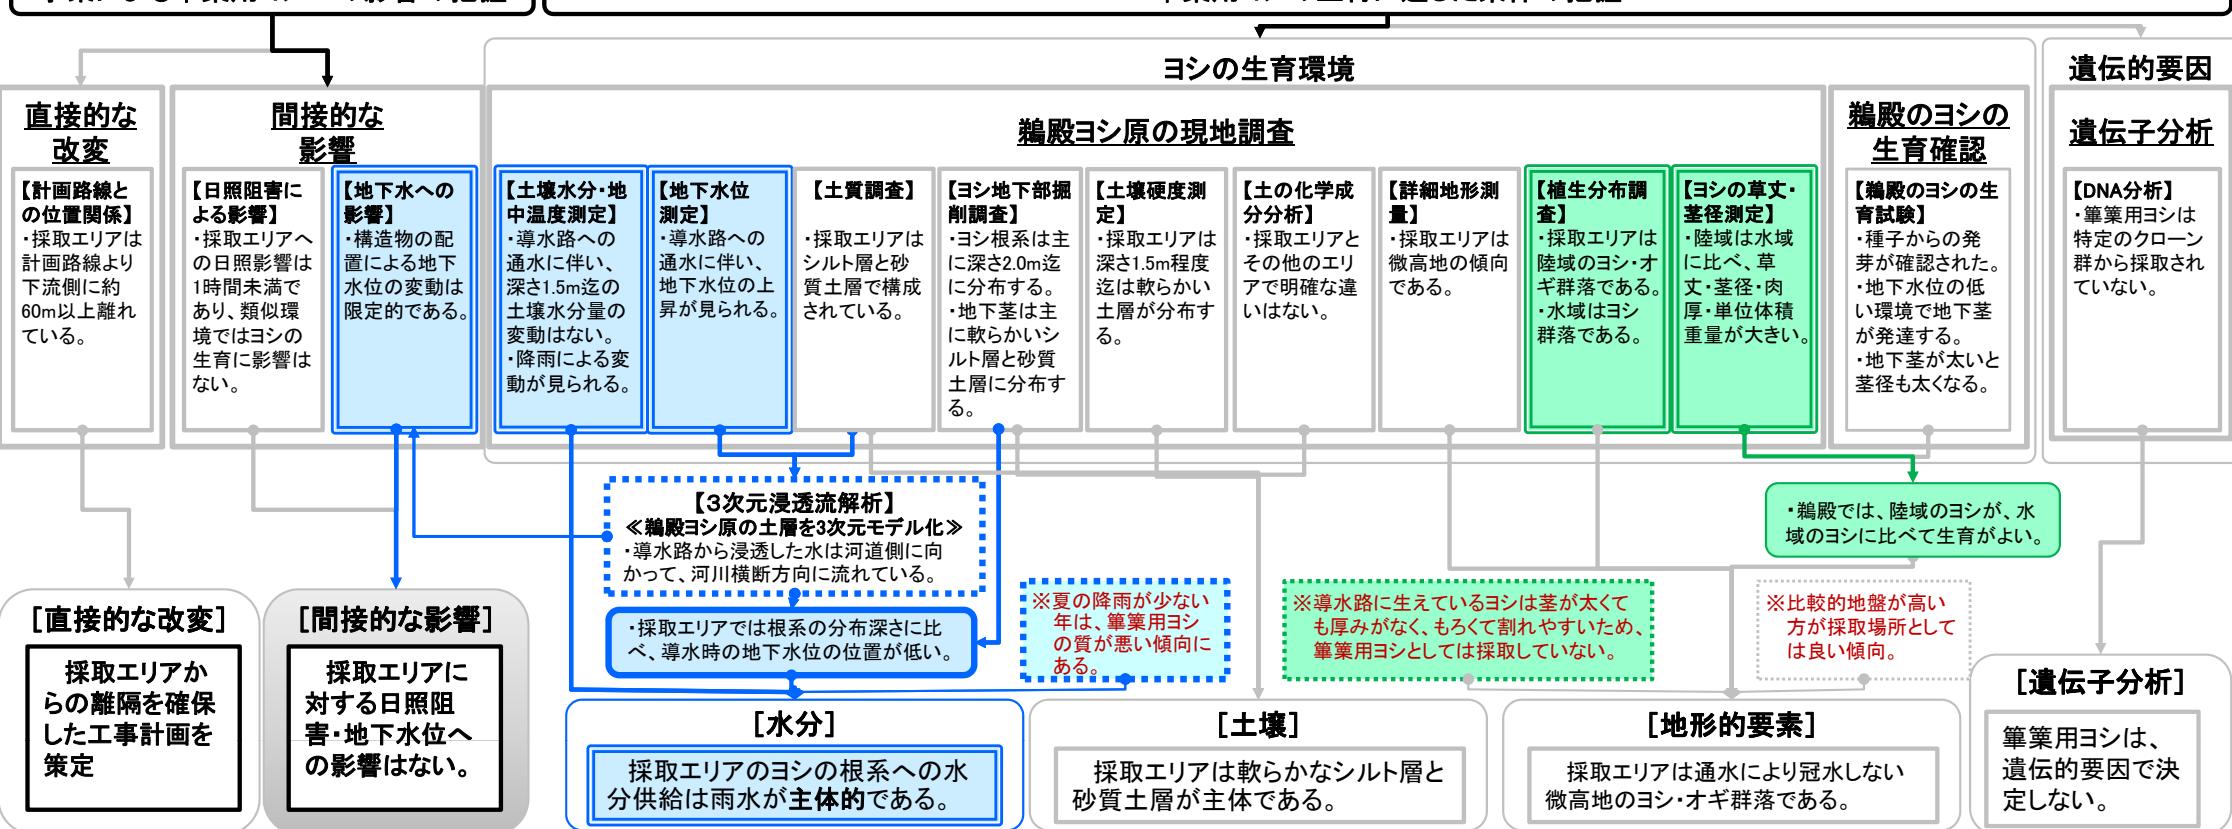

着色項目に関するモニタリングを実施

篠篥用ヨシ採取エリアのモニタリングの進め方(実施方法)

NEXCO

篠篥用ヨシを主とした施工期間中の鶴殿ヨシ原の植物生育環境に関する調査を実施

採取状況確認	調査対象	調査項目	これまでの調査による確認内容	モニタリング	
				実施	理由
	採取エリア	採取位置	道路計画域より約60m下流側に位置	○	採取エリア位置の状況確認
+ 合わせて実施					
生育状況確認	調査区分	調査対象	調査項目	これまでの調査による確認内容	モニタリング
	生育調査	ヨシの生育	植生分布	採取エリアは、ヨシ・オギ群落に存在	○
			草丈・茎径	陸域ヨシは、草丈が高く、茎径が太い	
			生育密度	篠篥用ヨシは、相対的に生育密度が低い	
	生育環境調査	気象調査	温度・降水量	瀬戸内海気候に属し、温暖少雨な地域	○
		水分調査	土壤水分	根系の分布範囲は、降雨に依存して変動	
			地下水位	根系の分布範囲より、深い位置に形成	
			河川(本流)水位	地下水位の変動する要因である	
	土壤状態	土質	採取エリアは、砂質土層、シルト層で構成	×	
		土壤硬度	採取エリアは軟らかい土層が分布		
		土壤の化学性	鶴殿ヨシ原内で有意な違いは確認できず		
	地形条件	微地形状況	採取エリアは微高地に存在する傾向		
	遺伝情報	DNA分析	遺伝的要因で決定しない		

みち、ひと…未来へ。

NEXCO

西日本

モニタリング項目① 採取状況確認 地元採取者へのヒアリング

NEXCO

目的

籠篭用ヨシの生育量、品質及び採取位置、採取範囲を把握する。

地元で採取者されている方に籠篭用ヨシに関する聞き取り調査を実施し、モニタリングの基本データとして取りまとめる。

《確認方法》

- 1月の採取者刈り取り時期にヨシの採取量・質等に関するヒアリングを実施する。
- 2月の刈り取り終了後に、採取者立会いのもと採取位置を確認する。
- ヒアリングシートを作成し、定量性を重視した取りまとめ方法を採用する。



これまでのヒアリング結果



- これまでの地元採取者へのヒアリングの結果から、籾簗用ヨシの採取位置はほぼ例年通りで、採取量も確保されているが、品質については採取年により差があることが分かる。

調査年月	採取位置	採取量	品質	地元採取者のコメント
平成25年1月	ほぼ例年通り	○	○	・カナムグラの繁茂が顕著
平成26年1月	ほぼ例年通り	○	◎	・台風による冠水後、ツル性植物が繁茂 ・害虫の発生は少なめ ・上流(上牧)側の生育が良かった
平成27年1月	ほぼ例年通り	○	△	・つる性植物(クズ・アレチウリ)が繁茂
平成28年1月	ほぼ例年通り	○	△	・採取時にはまだ稈が青く、乾燥状態が不十分であった
平成29年1月	ほぼ例年通り	○	○	・昨年よりは、品質が向上した

モニタリング項目② 生育調査 植生分布調査




目的

籠築用ヨシ採取エリア及びその周辺エリアでのヨシの生育状況を把握する。

国土交通省淀川河川事務所において実施されている植生分布に関する調査結果を用いて各植物群落の分布状況を確認する。

«確認方法»

- 調査結果にある植物群落を籠築用ヨシを主眼とした群落等に分類し、その占有割合をとりまとめる。
(1回／年 秋季実施)

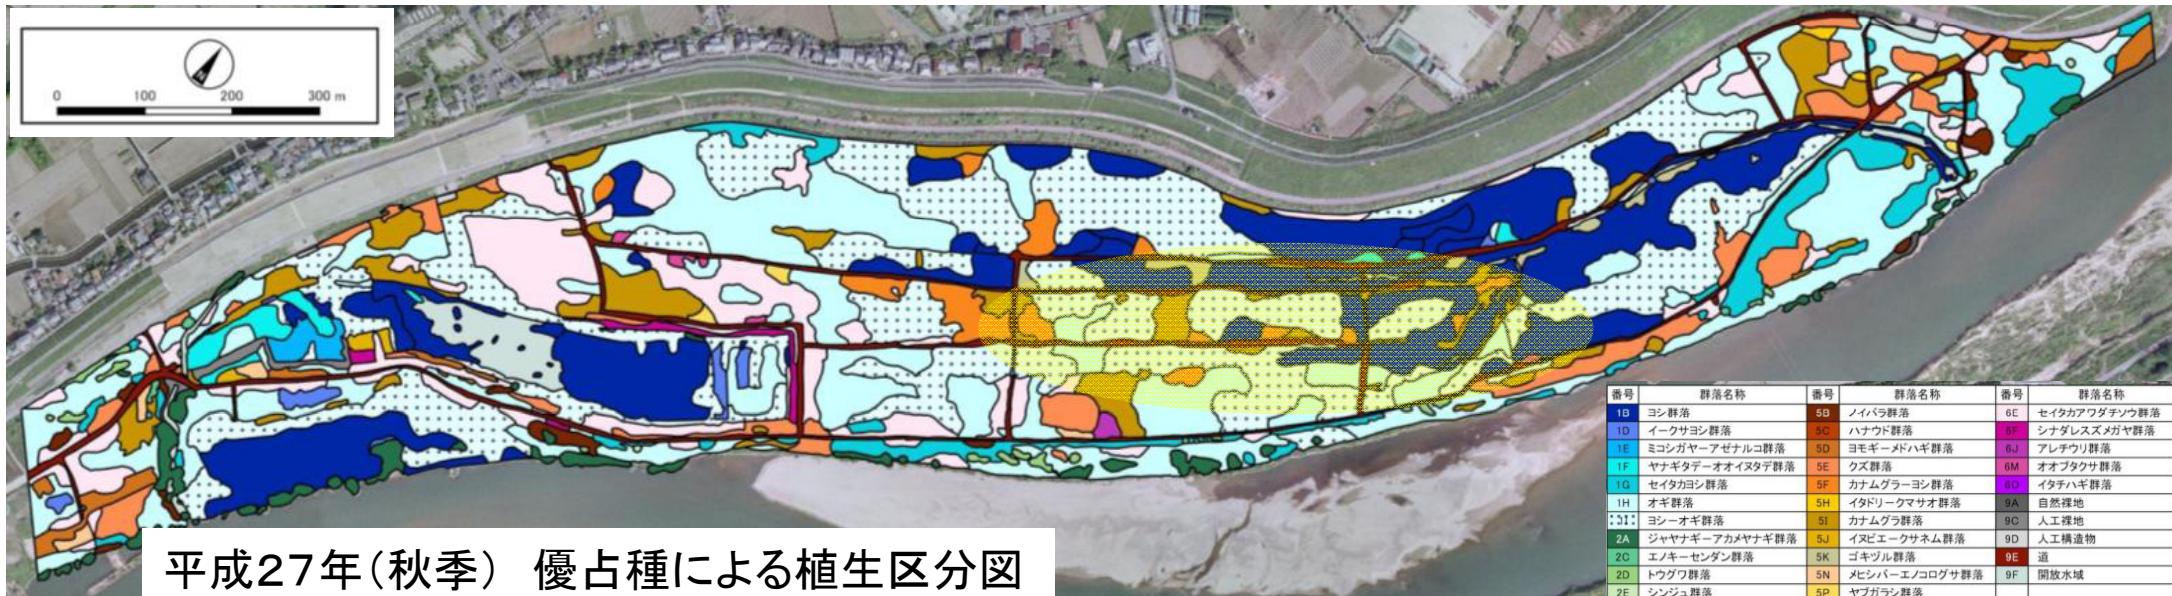

鵜殿ヨシ原の植生分類方針について



- これまでに判明した、篠篥用ヨシの生育環境(土壤水分・随伴植物等)に着目した群落等に分類し、その占有割合をとりまとめる。

■ ヨシ群落

導水路付近等の土壤水分が多く、ヨシが優占する群落

■ ヨシ-オギ群落

ヨシとオギが、同程度の割合で優占する群落

■ オギ群落

土壤が乾燥傾向にありオギが優占する群落

■ ヨシ群落に侵入するつる性植物群落

ヨシを被圧、倒伏させるつる性植物(カナムグラ等)が、優占する群落


■ ヨシ群落に侵入する高茎草本群落

セイタカアワダチソウなどの高茎草本が、ヨシに変わって優占する恐れがある群落

■ その他の植生群落 (セイタカヨシや、低木林など)



■ 植生以外の箇所 (道路など)

□ 開放水域 (導水路内など冠水している箇所)

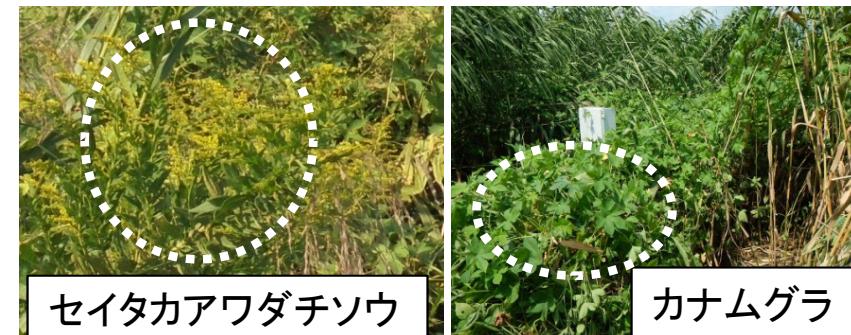


植生分類結果例（H28年秋季）

NEXCO

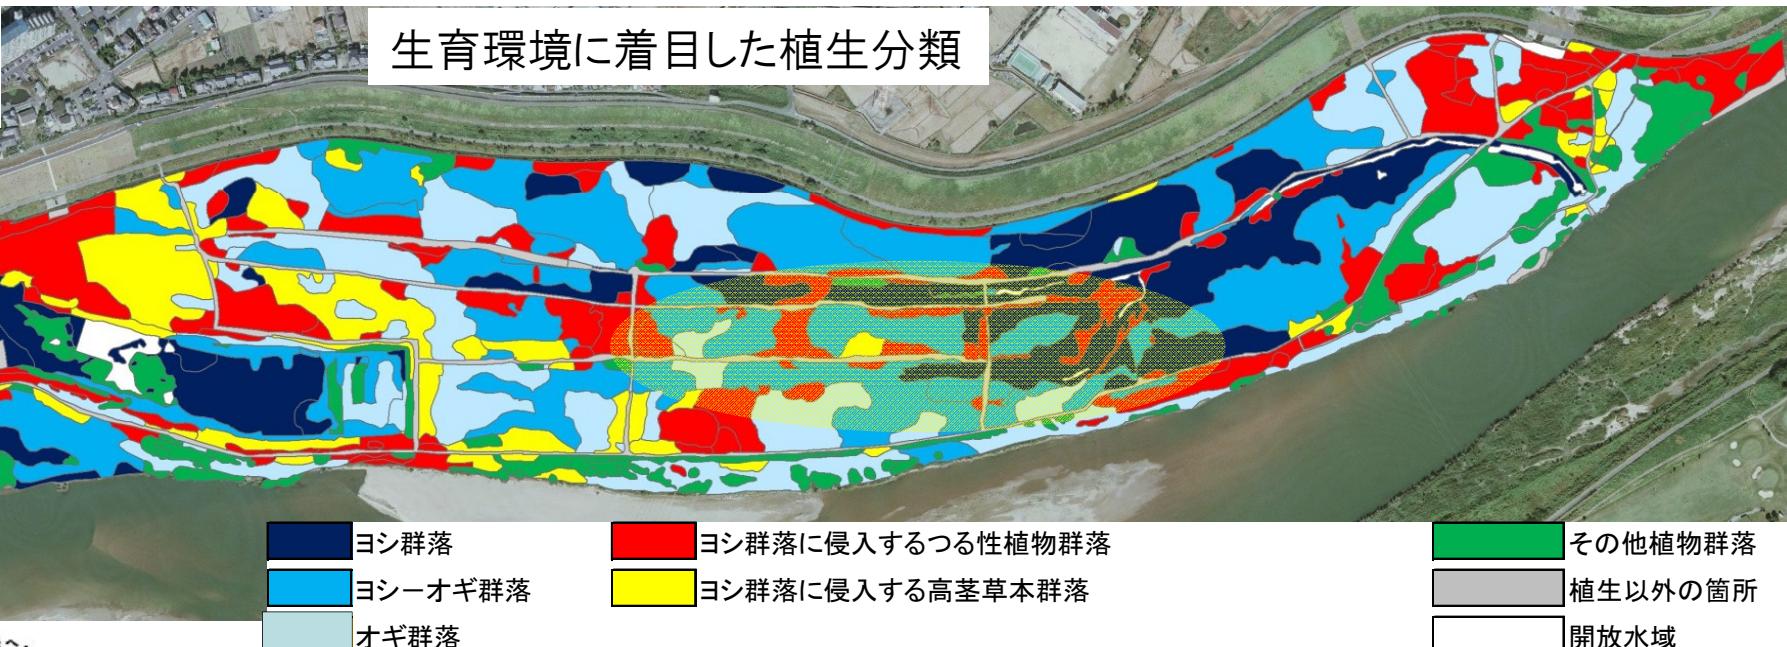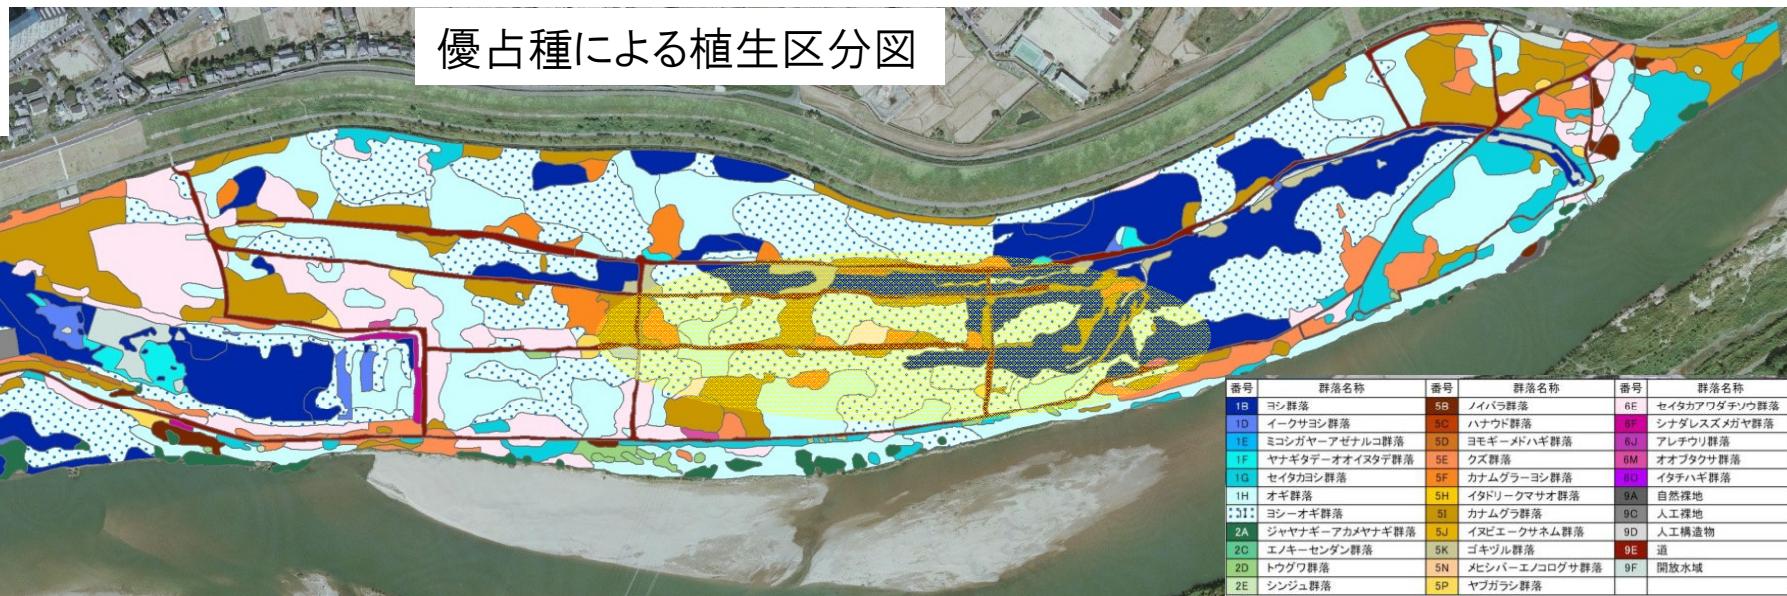

近年の鶴殿ヨシ原全体の植生分布状況

NEXCO
西日本

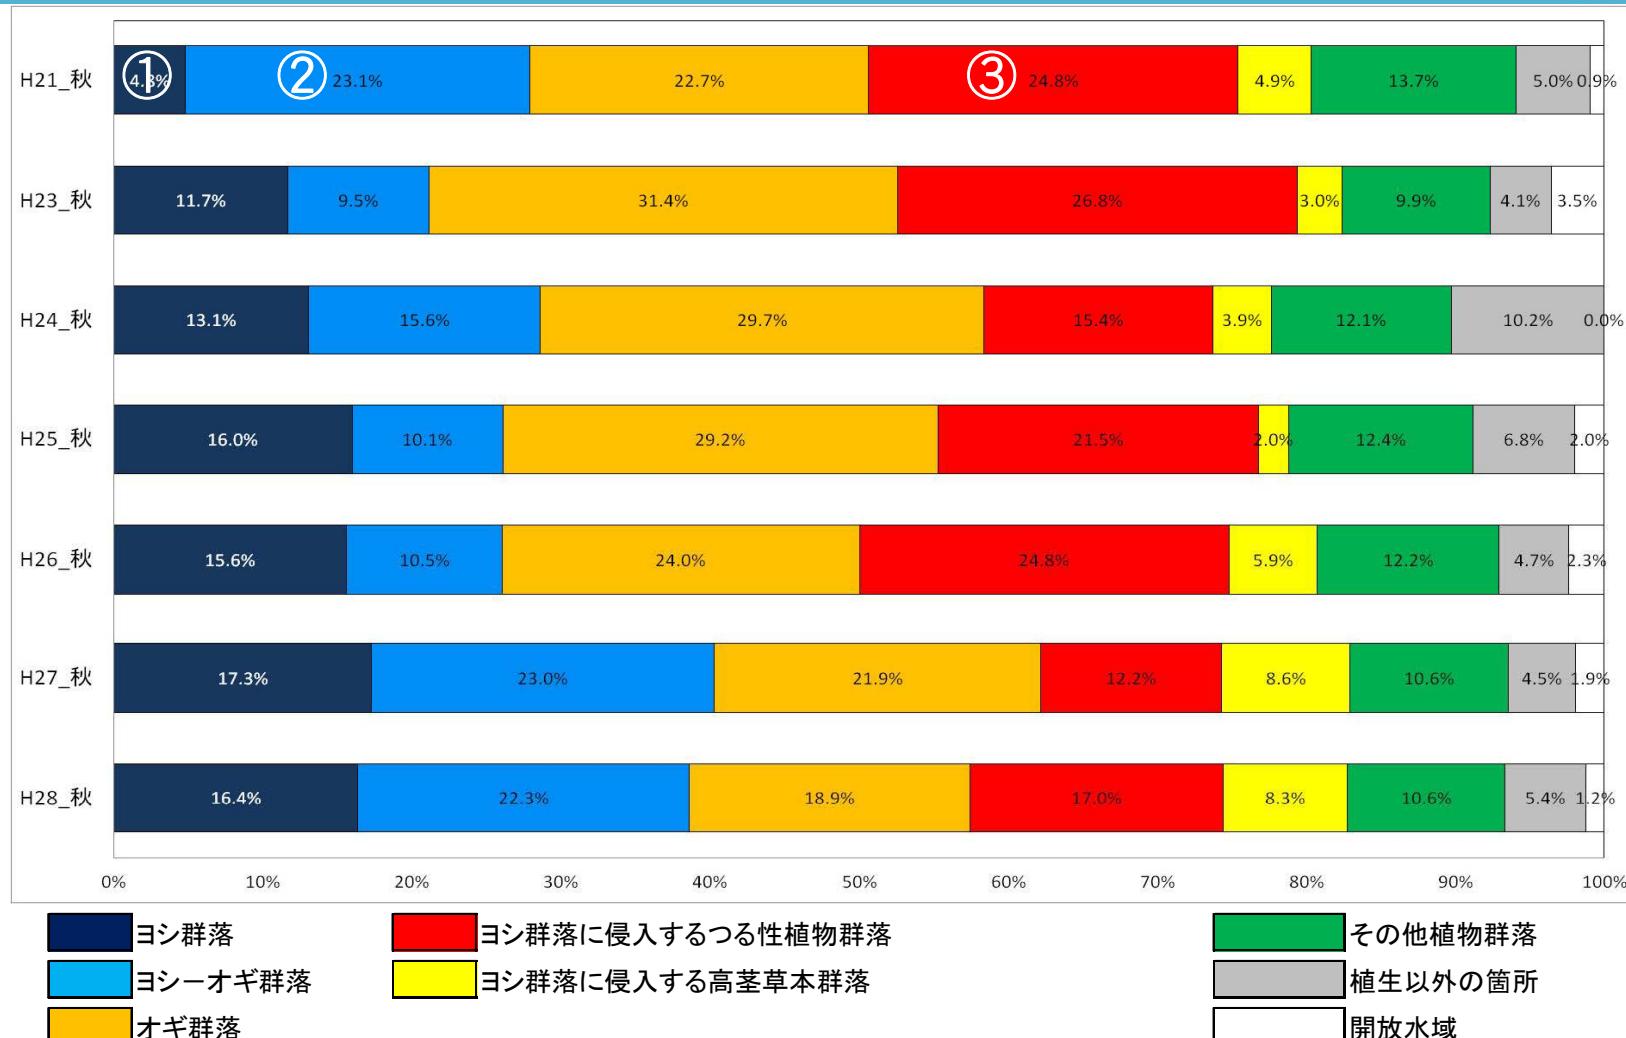

- ① ヨシ群落は、増加傾向にある。
- ② ヨシ-オギ群落は、年ごとの変動幅(9.3%~23.0%)が大きい。
- ③ ヨシ群落に侵入するタイプ(つる植物)も、変動幅(12.2%~26.8%)が大きい。

モニタリング項目② 生育調査 ヨシの生育調査



目的


筆箋用ヨシ採取エリア及び周辺生育ヨシの生育状況を確認する。

鶴殿ヨシ原における生育箇所毎の筆箋用ヨシを含むヨシの生育量等を確認する。

＜確認方法＞

- ・ 調査区(コドラー)を設置してヨシの形状(草丈・茎径)及び生育密度を調査する。
(1回／年 秋季実施)

調査区設置箇所

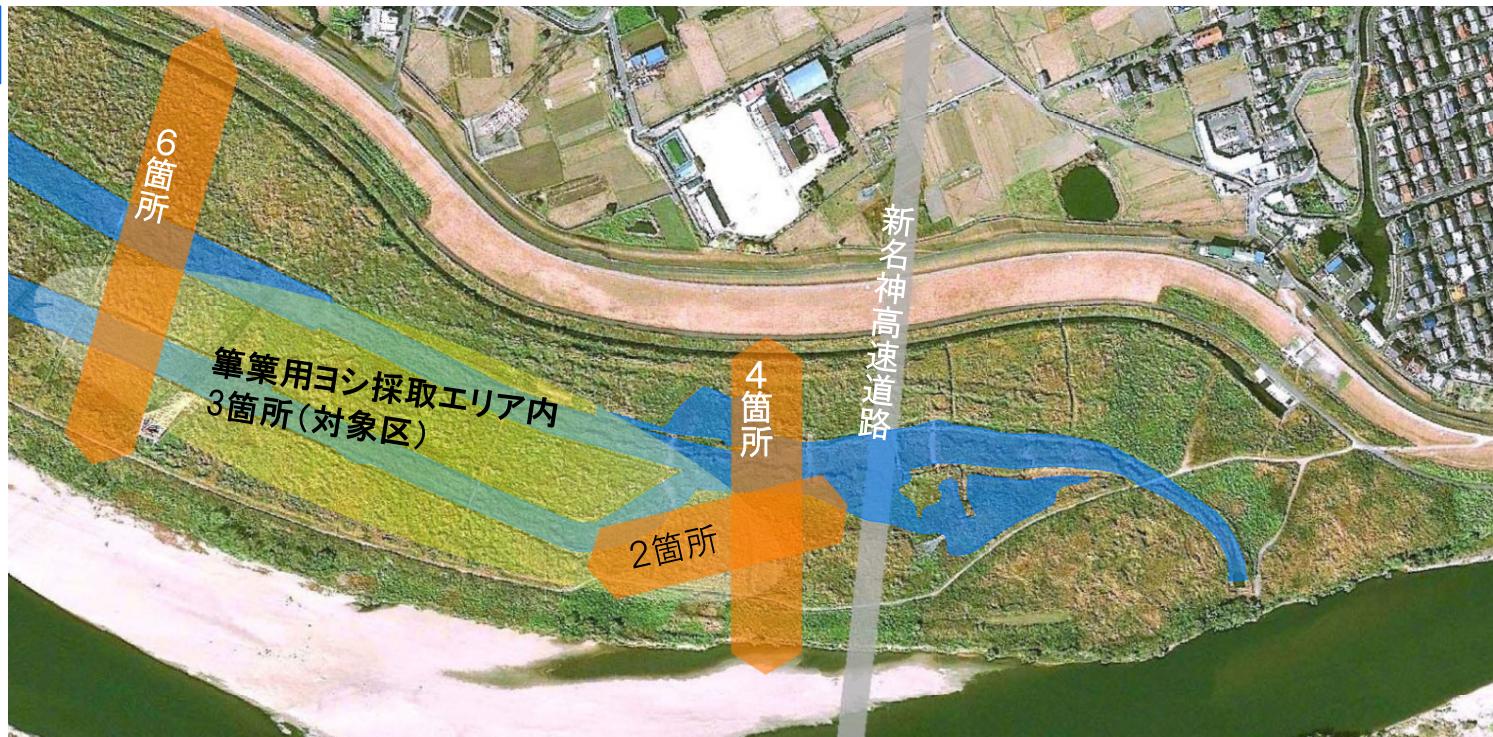

調査方法(草丈・茎径・生育密度)

■調査箇所(12箇所)

- 平成25年、26年にデータを取得している12箇所※¹を対象箇所
- 既設の植生調査区 1m^2 ($1\text{m} \times 1\text{m}$)とその周囲に 9m^2 ($3\text{m} \times 3\text{m}$)の植生管理区を設置(右図参照)

■調査内容


- 植生調査区(1m^2)
草丈・茎径の計測、生育密度(高茎草本出現種と本数)の計測
- 植生管理区(9m^2)
ヨシの生育を阻害する植物※²の侵入による生育環境の変化を排除し状況把握を行うことを目的に、セイタカアワダチソウ等のヨシの健全な生育を阻害する外来種等の植物を除去する区域

■調査・管理時期

- 草丈・茎径計測、生育密度計測(11月～12月)
- 植生管理(阻害植物の生育に応じて適宜実施)

■対象区の設置

- 植生管理を実施しない対象区を3箇所設置
- 籠築用ヨシ採取エリア内の調査区の類似環境に設置
- 同様の調査を実施し、植生変化及び生育への影響を確認

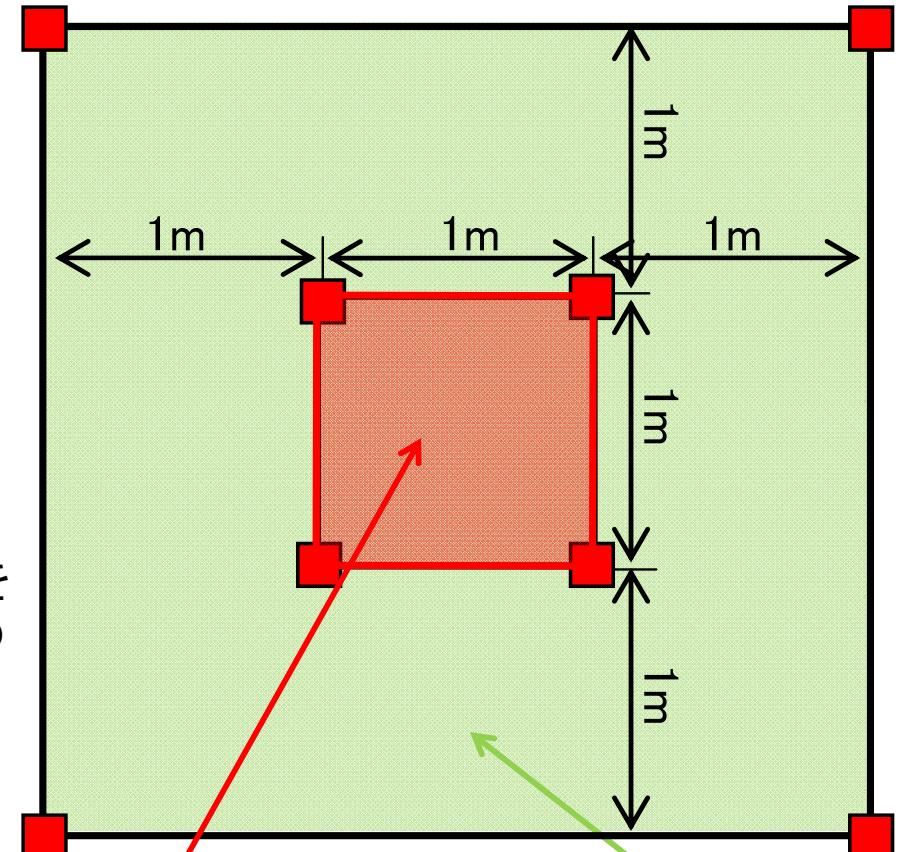

植生調査区($1\text{m}^2=1\text{m} \times 1\text{m}$)

過年度(H25、26年)の調
査実施箇所

植生管理区($9\text{m}^2=3\text{m} \times 3\text{m}$)

ヨシの生育の阻害植物
の排除管理箇所

【凡例】 ■ : プラスチック杭 — : ロープ等

※1 平成25年に設置した調査区14箇所の内、2箇所に
ついては事業範囲と重複するため、除外した。

※2 以下、阻害植物と表記する。

モニタリング項目③ 気象調査 気温・降水量確認



目的

植物の生育環境の基本的指標となる気象条件を確認する。

鶴殿ヨシ原における気象要素(気温及び降水量)の平年値との差異を確認する。

≪確認方法≫

- 最寄りのアメダス(枚方市)データにより、気温及び降水量を確認する。(各月実施)

観測所位置




近年の気温の状況

■調査箇所

- ・気象庁 枚方観測所(北緯34度48.5分 東経135度40.3分 標高26m)のアメダステータ

■調査内容

- ・通年における各月の平均気温と平年気温の調査(1981~2010)

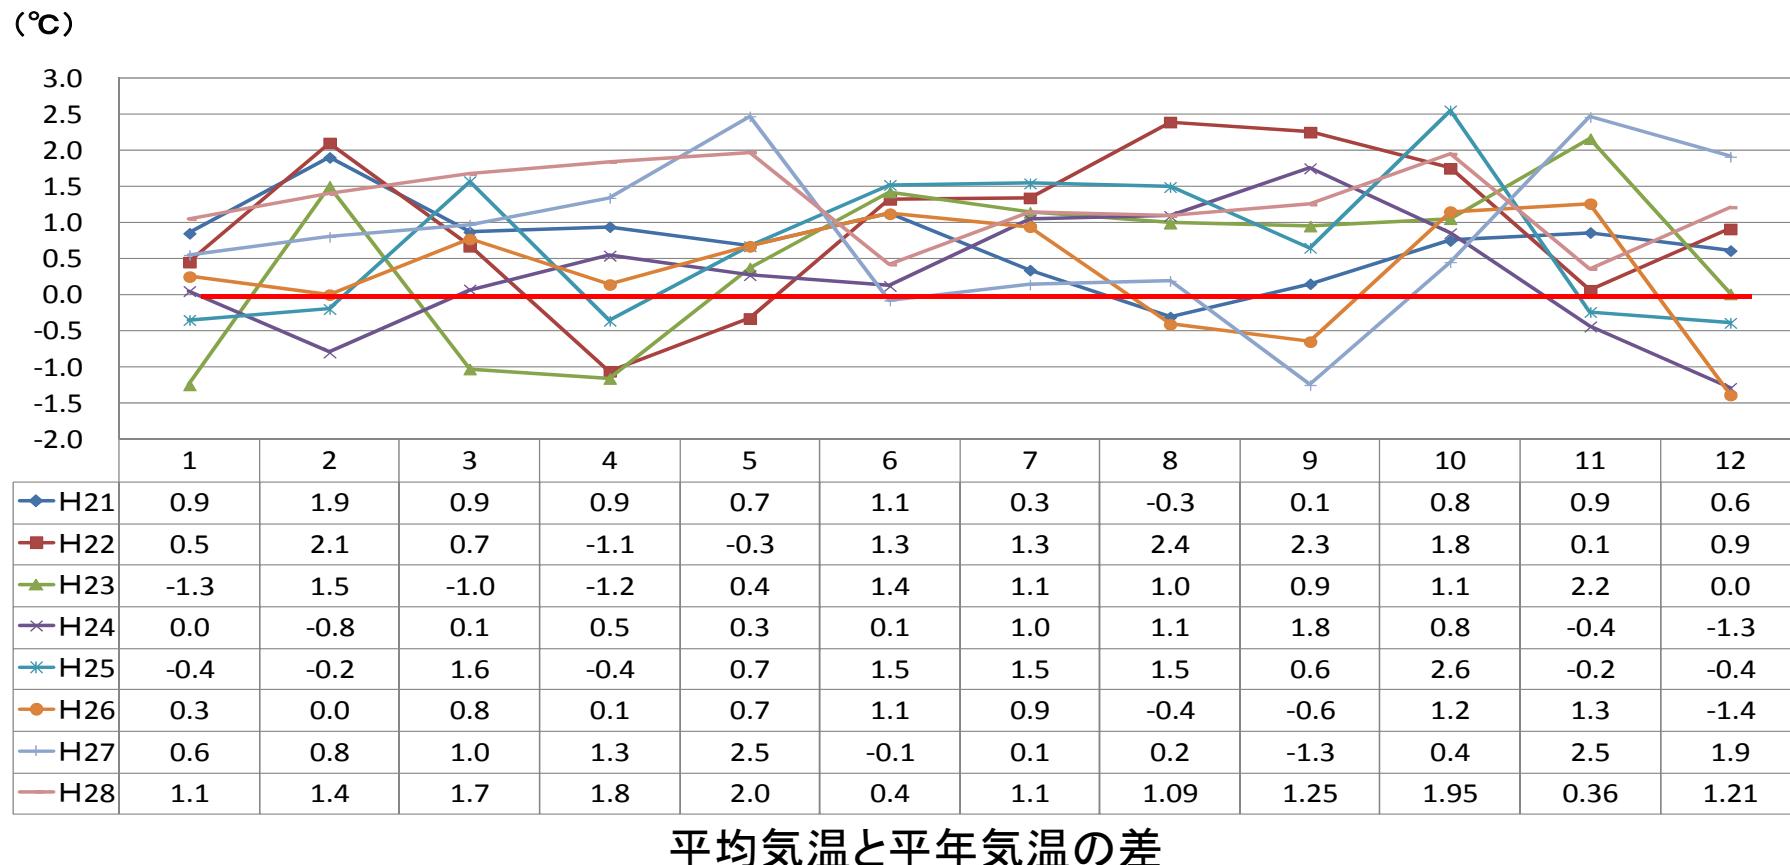

- ・直近、7年間の気温は平年と比べ、高い傾向にある。


近年の降水量の状況

■調査箇所

- ・気象庁 枚方観測所(北緯34度48.5分 東経135度40.3分 標高26m)のアメダステータ

■調査内容

- ・通年における各月の平均降水量と平年降水量(1981~2010)

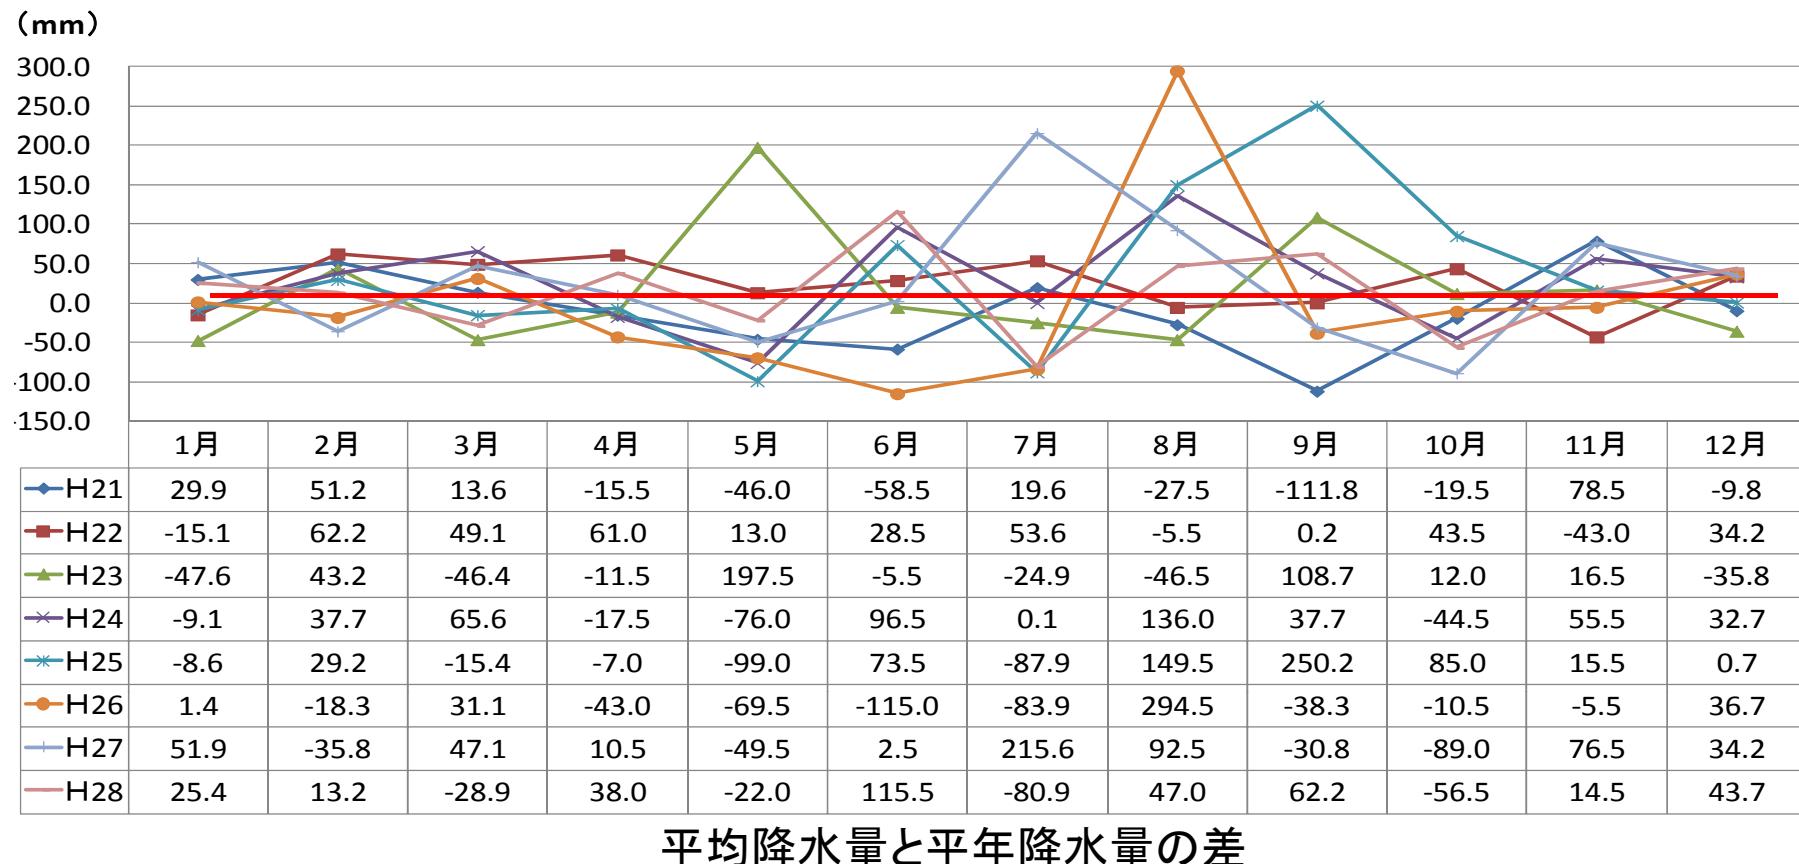

- ・近年は、8月～9月の降雨量が多い傾向にある。

モニタリング項目④ 水分調査 土壌水分調査



目的

籠築用ヨシ生育エリアの土壤水分環境を確認する。

鵜殿ヨシ原における土壤水分の計測により、その変化を確認する。

≪確認方法≫

- 新名神計画路線位置下流域設置の土壤水分計により計測する。(通年実施)

調査箇所



調査方法(土壤水分)

■ 調査方法


- ヨシの地下茎の多くが存在している土壤深度(地下1.5mまで)の土壤水分の変化状況を測定(これまでと同様に電圧値を用いた変化の確認を実施)
- 深さ方向による土壤水分の相違確認のため、地表面から0.4m、1.0m、1.5mの3深度で測定(地表面から0.4mまでの深度では、同様の土壤水分挙動を示すことから省略)

■ 調査頻度

- 通年で24時間連続(1時間毎)で計測

これまでの土壤水分計測方法


- 地下1.5mまでの土壤水分の状況を測定
- プロファイル型(0.1~1.0m:6深度)と、小型土壤水分計(1.5m)を使用し、計7深度測定

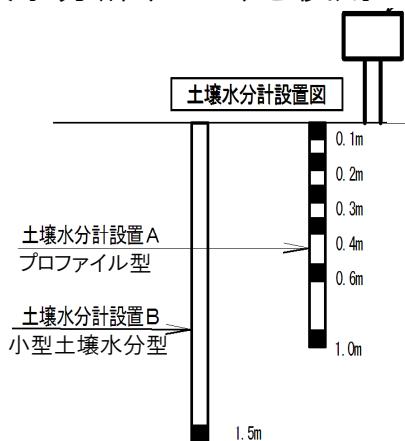

プロファイル型土壤水分計
(6深度測定)




変更※

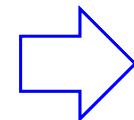

今後の土壤水分計測方法

- 地下1.5mまでの土壤水分の状況を測定
- 小型土壤水分計を使用し、3深度測定

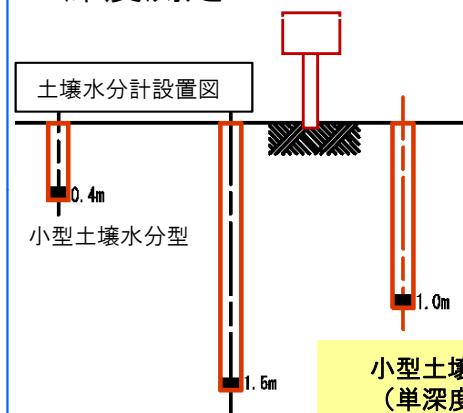

小型土壤水分計
(単深度測定)



モニタリング項目④ 水分調査 地下水位調査



目的

篳篥用ヨシ生育エリアの土壤水分環境を確認する。

鵜殿ヨシ原における地下水位の計測により、その変化を確認する。

≪確認方法≫

- 新名神計画路線より下流側の地下水位観測機器により計測する。(通年実施)

調査箇所



モニタリング項目④ 水分調査 河川水位確認



目的

篠篥用ヨシ生育エリアの土壤水分環境を確認する。

鶴殿ヨシ原に隣接する淀川水位と地下水位の関係について確認する。

≪確認方法≫

- 国土交通省淀川河川事務所(高浜水位観測所)の河川水位データ(31.8K)を確認する。(通年実施)

観測所位置



籠築用ヨシ採取エリアのモニタリングの進め方(実施スキーム)

NEXCO

鵜殿ヨシ原の環境保全に関する検討会

籠築用ヨシに関する調査の実施について（植物WGの取組み）

【実施目的】

ヨシの生育等に関する現状調査を実施し、保全対策(案)を検討

【検討経緯】

- ・ 篠築用ヨシの生育環境保全を目的とした調査を実施し、結果を評価・分析
⇒ 調査報告書がまとめり、籠築用ヨシの生育エリア及びその環境等に関する知見は概ね収集終了

第9回検討会以降

籠築用ヨシのモニタリングの実施について

【実施目的】

淀川橋(仮称)施工中及び施工後のヨシ原におけるヨシを含む生育環境の把握

【実施内容】

- ・ 篠築用ヨシの採取状況及び、籠築用ヨシを主とした鵜殿ヨシ原の植物生育環境に関する調査を実施
- ・ 有識者によるワーキンググループにて、調査結果の評価・検証を実施
- ・ 合わせて、調査内容や調査手法の適宜見直しを実施

みち、ひと…未来へ。

NEXCO

西日本

今後のモニタリングに関するスケジュール

NEXCO

- モニタリングは、平成29年度より実施予定(平成29年秋より工事着工予定)
- モニタリング結果の確認を年1回程度実施予定(5~7月で実施予定)

	H29年												H30年												H31~H35
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
植物調査 (植物WG)	⑨																								
モニタリング (新たなWG)																									
河川内工事実施期間																									
採取状況 確認	地元採取者への ヒアリング																								
生育調査	植生分布調査																								
	ヨシの生育調査																								
生育環境 調査	気象調査																								
	水分調査 (土壤水分、地下水位)																								

同様のスケジュールで実施

- 検討会については、モニタリング結果や工事進捗状況を踏まえ開催を計画